

※注意※

- MS910/912 は、全ての Windows 機器との接続および動作を保証するものではありません。
- タブレット型機器などで頻繁に通信が切断される現象が確認されております。こういった場合は、接続先ホストの Bluetooth や OS の省電力機能をご確認ください。
- 本書に掲載されている手順は標準的な Windows 8.1 での操作手順です。サードパーティー製のソフトウェアなどから設定する必要がある場合は、本書掲載の手順を読み替えながら接続を行ってください。
- 本書の操作を行う前に 2 時間以上の充電を行ってください。
- 本書の操作中は充電用の USB ケーブルは取り外しておいてください。

1 MS910/MS912 の設定を変更する


- 1.1 MS910/MS912 (以降は、「スキャナ」と記載されています) のトリガーボタンを長押しして、電源を入れてください。
- 1.2 スキャナを使用して、次のバーコードを上から順番に読取ってください。

.E031\$




通信切断/ペアリング削除

.E043\$



HID モード


.E050\$




Simple Secure Paring 無効

2 Windows の Bluetooth を ON にする

2.1 チャームに表示される**設定**をクリックしてください。

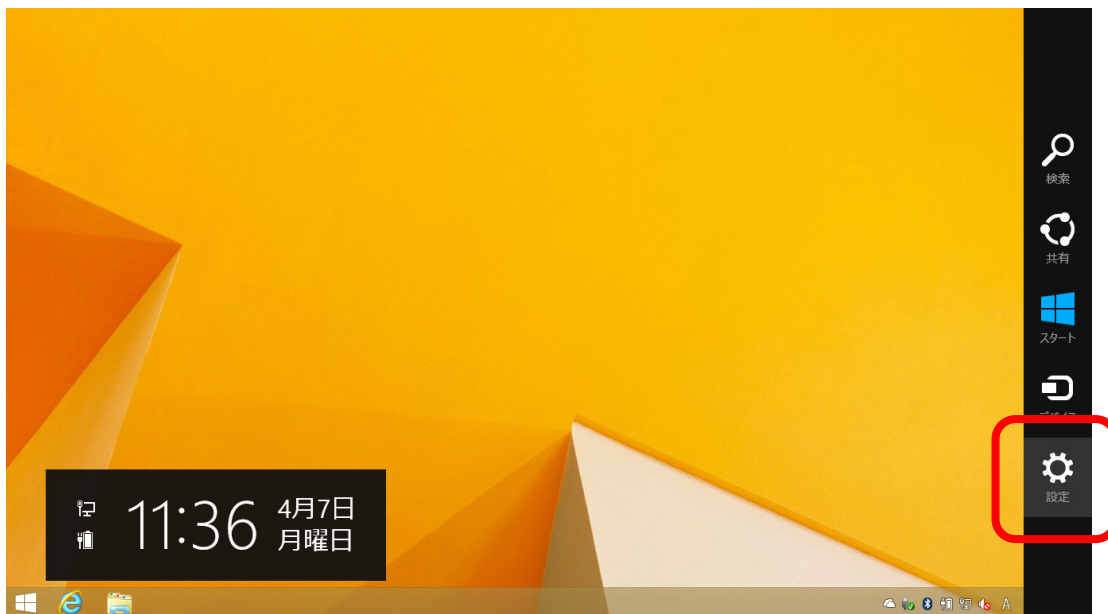


2.2 PC 設定の変更 > PC とデバイス > Bluetooth の順にクリックし、表示された Bluetooth デバイスの管理画面で、Bluetooth をオンにしてください。

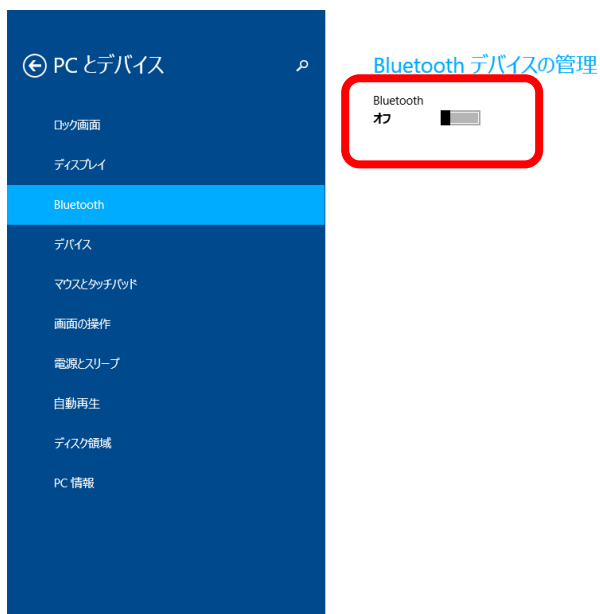

3 Wireless Scanner とのペアを解除する


3.1 Bluetooth デバイスの管理画面に表示されている Wireless Scanner をクリックしてください。

※ Wireless Scanner が表示されていない場合は、このまま手順 4 へ進んでください。

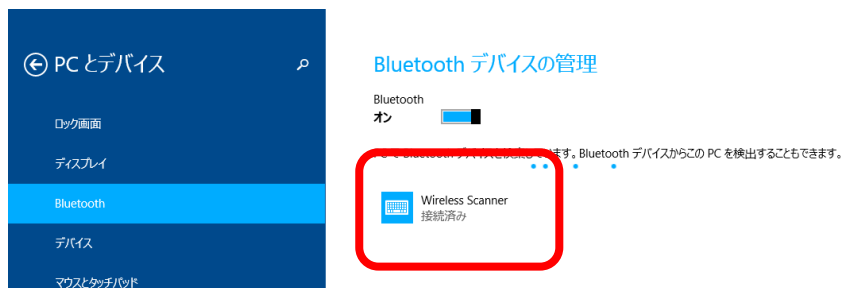


3.2 デバイスの削除をクリックしてください。

※ デバイスの削除が現れない場合は、このまま手順 4 へ進んでください。

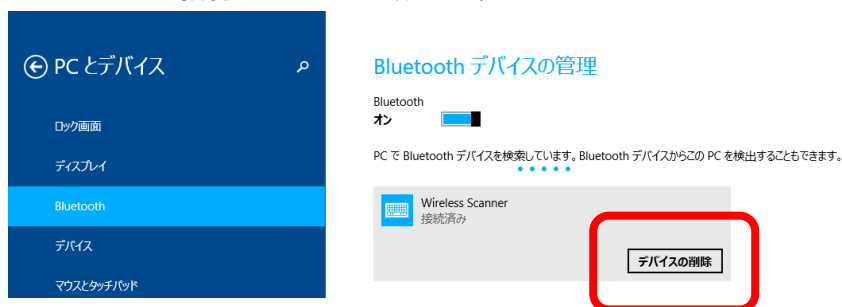

3.3 はいをクリックしてデバイスを削除してください。

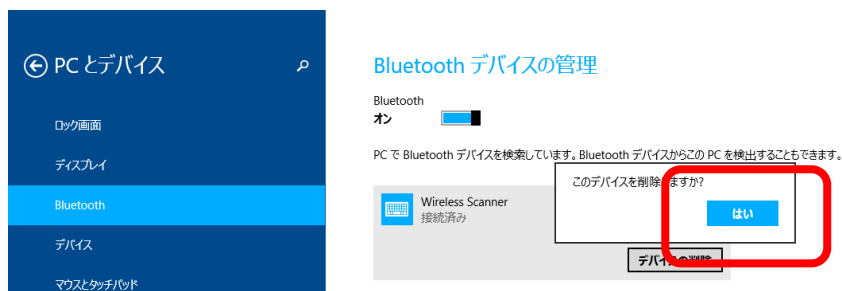

4 周辺のスキャナを検索しペアリングする


本手順の作業を行う前に、4.1~4.12 までの全てをご一読いただくことを推奨いたします。

4.1 スキャナの電源を入れ、トリガーボタンを押すとバーコード読取り光が正面から照射されることを確認してください。


4.2 Bluetooth デバイスの管理画面の Wireless Scanner (ペアリングの準備完了) をクリックしてください。

※ スキャナ起動後すぐには表示されません。


※ ペアリング待機中のスキャナが周辺に複数ある場合、Wireless Scanner が複数検出されますのでご注意ください。

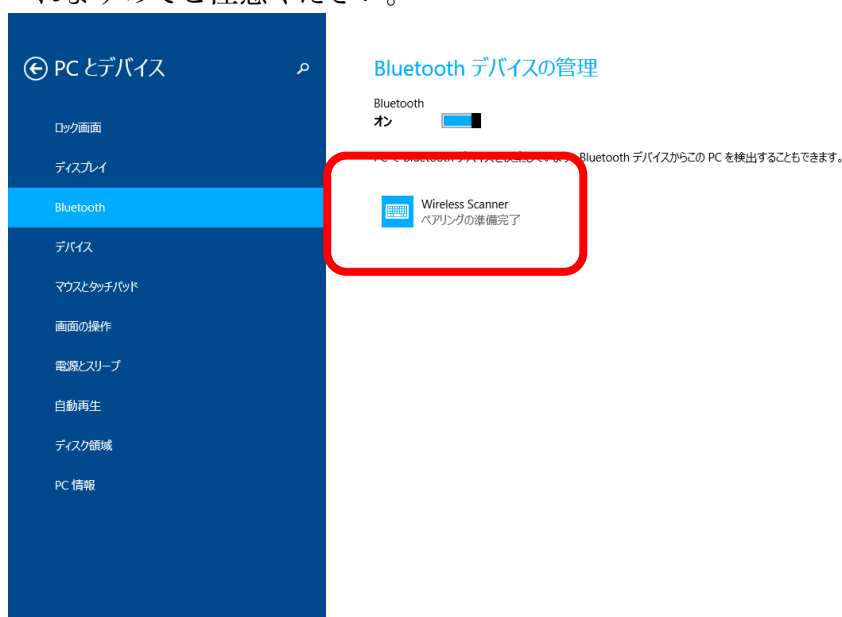

4.3 ペアリングをクリックしてください。

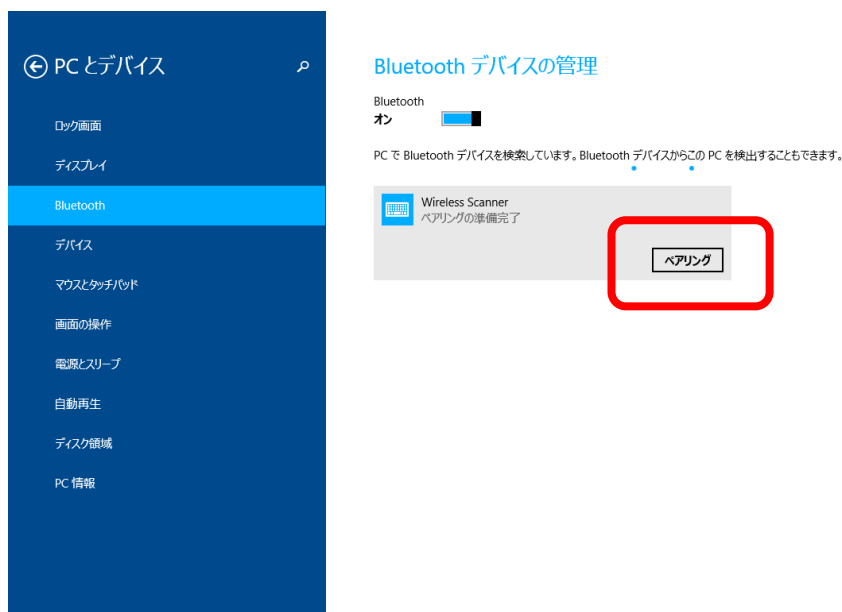


- 4.5 画面に**パスコード**が表示され、スキャナから「ピピ」と音が聞こえます。
- 4.6 画面に表示されているパスコードをスキャナと次のページのバーコード群を使用して入力してください。パスコードの入力は、**パスコードが画面に表示されてから 30 秒以内に完了する必要があります。**
- ※ パスコードの入力を 30 秒以内に完了できなかった場合や、間違って入力してしまった場合は、巻末の「[6 パスコードの入力に失敗したときは？](#)」をご覧ください。
 - ※ パスコードの入力を何度正確に行っても失敗してしまう場合は、「[7 パスコードの入力が何度やっても失敗する場合は？](#)」をご覧ください。

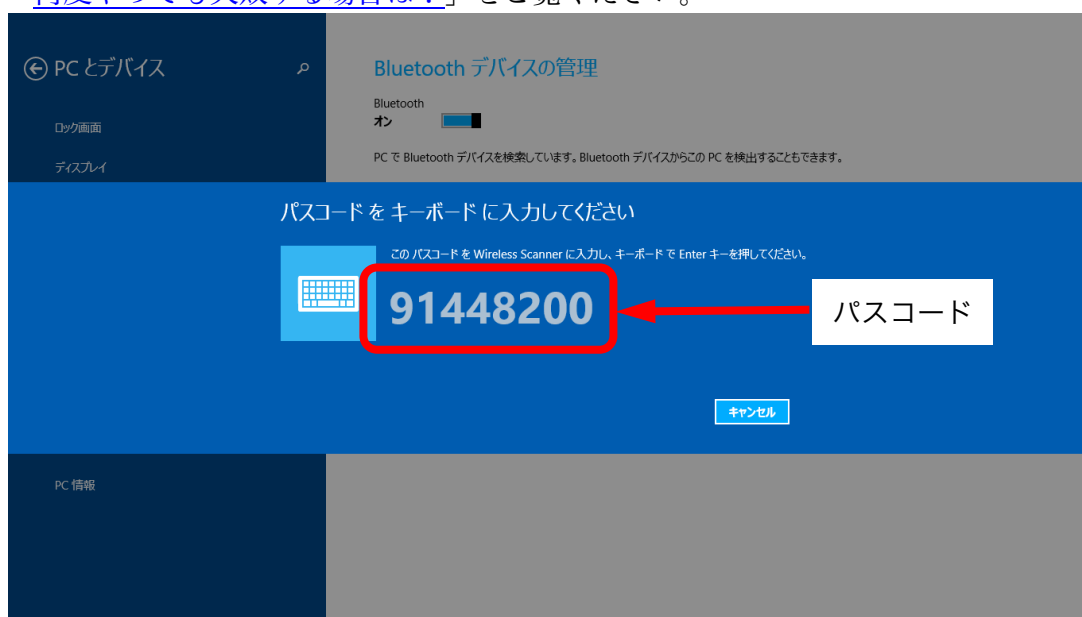


4.7 スキャナを使用して**パスコード入力開始**を読取ってください。

.E032\$



パスコード入力開始

4.8 スキャナで数字バーコードを読取ってパスコードを入力します。表示されたパスコードが「91448200」の場合は、**9 > 1 > 4 > 4 > 8 > 2 > 0 > 0**と先頭から一桁ずつ読取ってください。

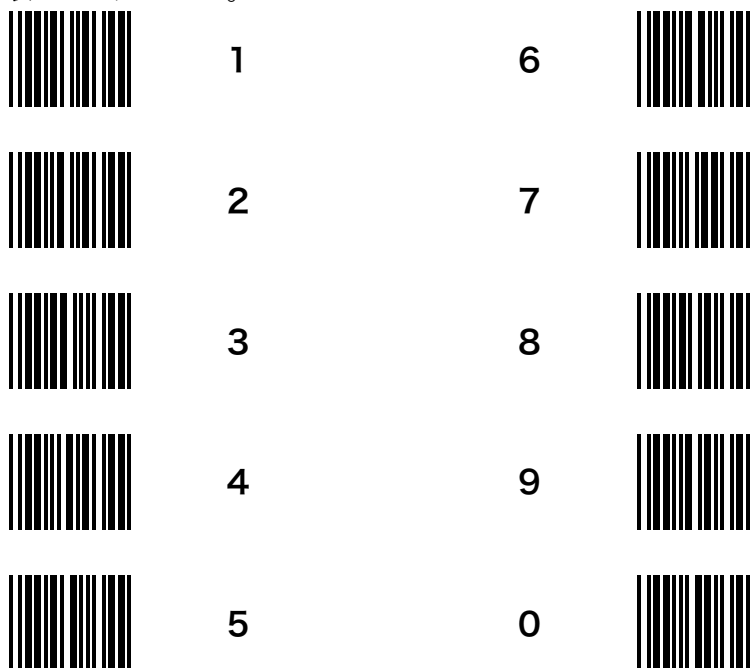

4.9 パスコードの入力が完了したら、スキャナで **Enter** を読取ってください。

\$TX




Enter

4.10 暫く待つてペアリングが成功するとスキャナから「ピッピッ」と音が聞こえ、緑の LED ランプが消灯します。

※ 充電中など赤の LED ランプは点灯したままの場合があります。


4.11 ペアリング成功後、スキャナで「**パスコード入力終了**」を読取ってください。この手順を行わないと、通常使用時に正常にバーコードが読取れなくなってしまうのでご注意ください。

.E033\$



パスコード入力終了

- 4.12 Bluetooth デバイスの管理画面で Wireless Scanner が**接続済み**になっていることを確認してください。

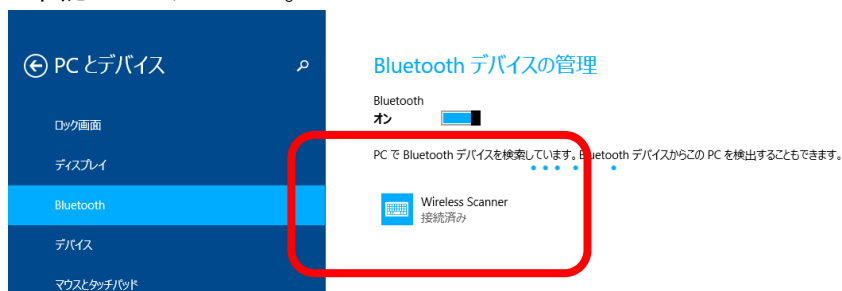

5 動作を確認する

- 5.1 Windows 標準のメモ帳を実行してください。
- 5.2 Windows の物理キーボードまたは画面上のソフトウェアキーボードの**半角/全角キー**を使用して**半角英数入力**（文字変換が発生しない入力方法）に変更してください。
※ 半角/全角キーはキーボードによって表示が異なる場合があります。
- 5.3 次のバーコードを読取って **OK** という文字がメモ帳に表示され、文字表示後に改行されれば動作確認完了です。「おk」と表示されたり、改行されなかったりする場合は、Windows が全角入力やローマ字入力などの変換を伴う入力方法になっています。



OK

6 パスコードの入力に失敗したときは？

6.1 パスコードの入力が30秒以内に終わらなかった場合（タイムアウト）や、パスコードの入力を間違ってしまった場合は、そのまま **Enter** を読取ってください。

Enter を読取った後、10秒程度時間を空けてから、もう一度「[4 周辺のスキャナを検索しペアリングする](#)」を参考にペアリングを行ってください。



7 パスコードの入力が何度やっても失敗する場合は？

7.1 パスコードの入力を何度繰り返しても失敗する場合は、次のバーコードを上から順番に読取って、もう一度最初の手順から行ってください。



8 バーコードデータ後の改行ができないときは？

8.1 Windows の文字入力方法を全角入力やローマ字入力などの文字変換が行われる入力方法から、文字変換の行われない**半角英数**入力へ変更してください。

9 Excel 上でバーコードデータが正常に表示されない

9.1 セルの書式設定で**表示形式**を文字列に変更するか、**ユーザー定義**を使用してください。